

Nur für den eigenen Gebrauch - Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet

Montagehinweis: Einbau Fremdstromanode Sach-Nr. 7265008

Einschränkung im Fehlerfall:

Keine Funktion der Fremdstromanode, somit kein Speicherschutz vor Korrosion.

Ursache(n):


Beiliegende Isolierhülse wird nicht oder falsch eingebaut

Lösung:

Seitens unseres Lieferanten wurde die Isolierhülse (Lieferumfang der Anode) geändert. Die neue Ausführung der Hülse ist deutlich kleiner, farblos und kann somit leichter übersehen werden.

Wird die Hülse nicht eingebaut, besteht kein elektrisch isolierter Einbau der Anode. Dadurch ist der Speicherschutz nicht gewährleistet, weil der Schutzstrom nicht korrekt fließt.

Notwendige Ersatzteile / ggf Optionale Ersatzteile:

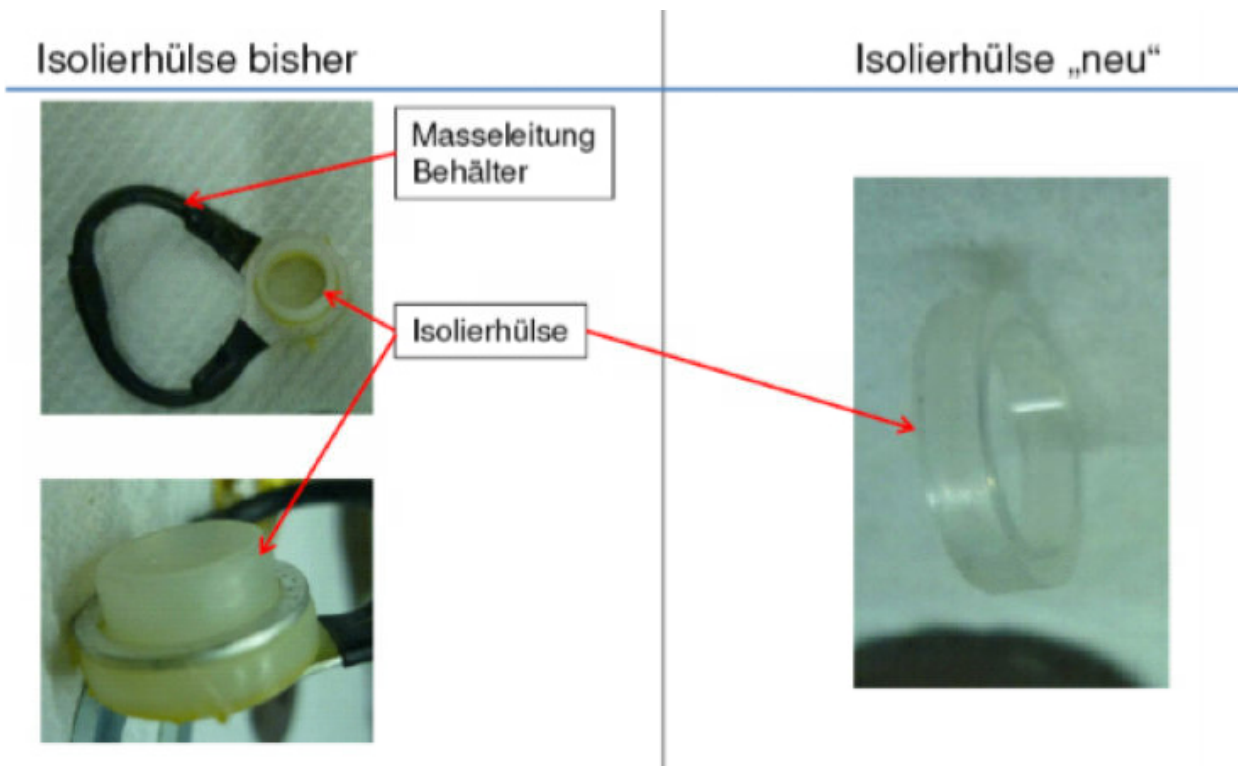

Sprachregelung:

Die Prüfung der Anode auf ordnungsgemäße Funktion ist bei der Inbetriebnahme sowie bei Wartungsarbeiten zwingend erforderlich.



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de