

Nur für den eigenen Gebrauch - Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet

Hinweis zur Montage des Flammkörpers bei One-Base Geräten

Betroffene Geräte/ Typ: Vitodens Typ B1xF, B2xE, B2xF, B3xE, B3xF, B3xG, Vitovalor

Einschränkung im Fehlerfall:

Ein nicht korrekt montierter Flammkörper kann zu Verpuffungen, verschmorten Bauteilen und zur Brennerstörung führen.

Ursache:

Wenn der Flammkörper nicht korrekt montiert ist (nicht im Dorn zentriert), sitzt dieser schief und beim Anziehen der Befestigungsschraube wird der Dorn in der Brennertür eingedrückt (siehe Bilder).

Eine derartige Montage ist nur mit einem erhöhten Kraftaufwand an der Befestigungsschraube möglich.

Folglich dichtet die Dichtung nicht 100% ab und die Elektroden sind nicht richtig an der Zusatzbelochung im Flammkörper ausgerichtet.

Lösung:

Flammkörper richtig zentriert (im Dorn zentriert) montieren und mit dem entsprechenden Drehmoment (MA/SA) die Schraube an der Brennertür anziehen. Sollte der Dorn bereits durch eine vorhergegangene Fehlmontage eingedrückt sein, so ist die Brennertür zu erneuern.

Im Rahmen unserer stetigen Produktverbesserung wurde durch Optimierung der Brennertür der Dorn verlängert, um die korrekte Montage noch besser zu gewährleisten.

Notwendige Ersatzteile / ggf Optionale Ersatzteile:

Flammkörper, Dichtungssatz und/oder Brennertür

Weiterführende Informationen:

Bilder, siehe Seite 2



Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

