

Nur für den eigenen Gebrauch - Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet

Fehlercode/ Fehlerbild: Trinkwasserseitige Korrosion nach kurzer Betriebszeit

Betroffene Geräte/ Typ: Vitocell 100-V CVWC / Vitocell Modular 100-VE

Bestellnummern: Vitocell 100-V CVWC Z026454, Z026455 und Z026456



Vitocell Modular 100-VE Z026459, Z026460, Z026461, Z026462, Z026463 und Z026464





Ihr Online-Fachhändler für:

VIESSMANN

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzellerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Einschränkung im Fehlerfall: Undichtigkeiten am Speicherkörper und an der Heizwendel

Ursache(n): Die Fremdstromanode wurde nicht direkt nach der Inbetriebnahme bzw. Erstbefüllung angeschlossen.

Dadurch besteht kein Speicherschutz und der emaillierte Speicherkörper korrodiert.




Lösung: Die neuen Vitocell 100-V CVWC / Vitocell Modular 100-VE verfügen werkseitig über eine verbaute Fremdstromanode.



Diese muss direkt nach der Erstbefüllung elektrisch angeschlossen werden. Ansonsten kommt es zu Schäden am emaillierten Speicherkörper und es besteht kein Gewährleistungsanspruch mehr. Die Montage der Komponenten ist auf der nächsten Seite erläutert.

Wichtig: Die Netzspannung der Fremdstromanode bzw. des Netzteils muss an eine Konstantspannung angelegt werden. Das Netzteil darf nicht über einen Schukostecker oder über den Wärmeerzeuger angeschlossen werden, damit keine Fremdeinwirkung oder Aktivierung des Heizungsnotschalters den Speicherschutz unterbindet.

Anzuschließende Komponenten:

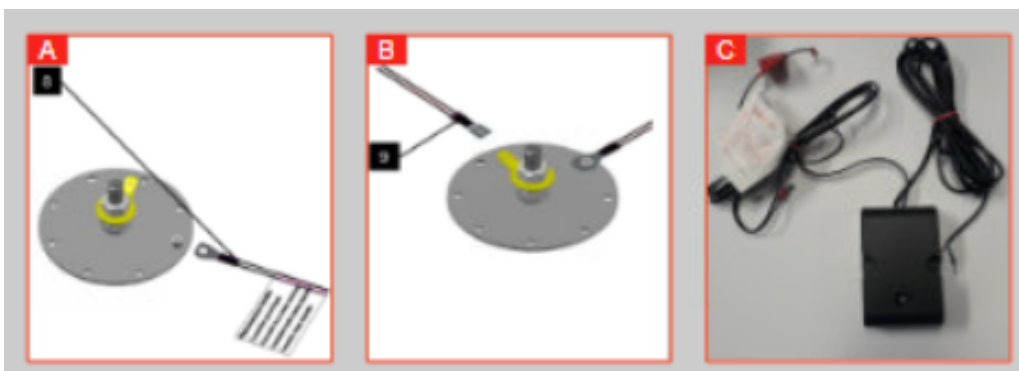

Auszug aus der Montageanleitung:

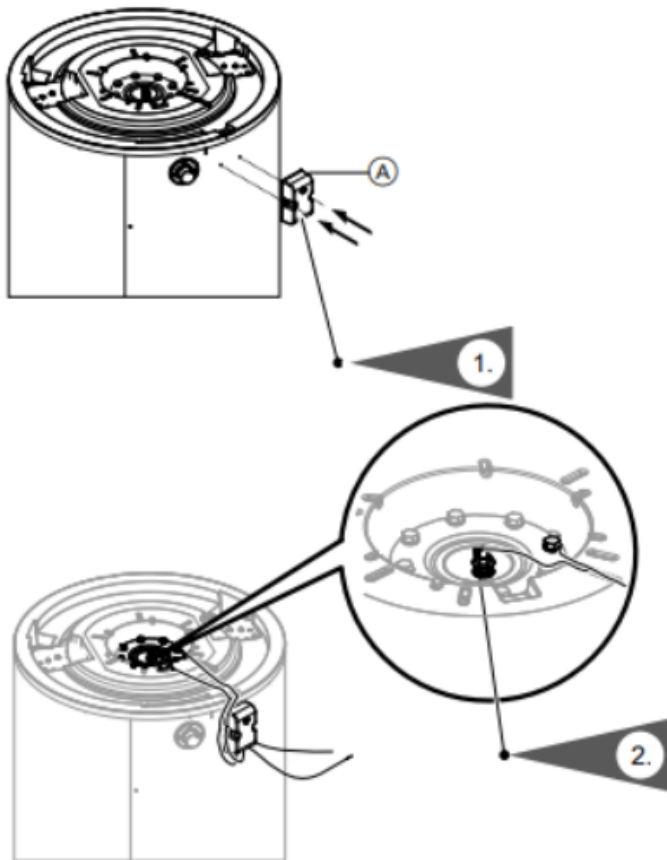


Abb. 11

(A) Elektronikeinheit Fremdstromanode

Netzanschluss:

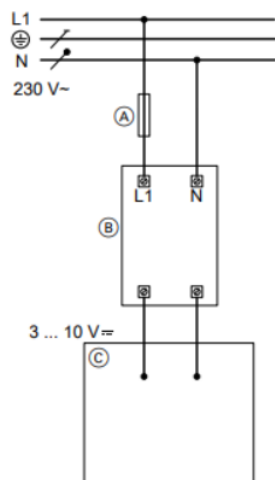


Abb. 12

- (A) Bauseitige Sicherung, leistungsabhängig
- (B) Elektronikeinheit Fremdstromanode
- (C) Vitocell 100-V

Weiterführende Informationen:

Wir arbeiten stetig an Optimierungen unserer Produkthinweise, Montage-und Serviceanleitungen, da wir unseren Partner bestmöglich bei der Montage unterstützen möchten.

Aus diesem Grund werden wir zeitnah einen zusätzlichen Montagehinweis ergänzen.