

0020068145, 0020070055,
0020070056, 0020070057,
0020070058, 0020070059

turboTEC plus

DE, ES



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte




Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

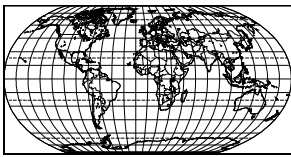

DE
Gasumstellung von Erdgas
(2E+) auf Flüssiggas (3+)







Die Umrüstung sowie die Gaseinstellung darf nur ein anerkannter Fachhandwerker durchführen. Dabei muss er die gültigen nationalen Vorschriften, Regeln und Richtlinien beachten.

ES
Conversión de gas de gas natural
(2H) a gas licuado (3+)




El reequipamiento y el ajuste de gas solo debe llevarlos a cabo un instalador especializado. Durante el proceso debe respetar las disposiciones, reglas y directrices nacionales vigentes.




1

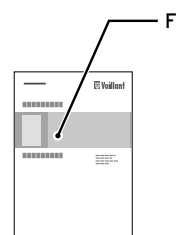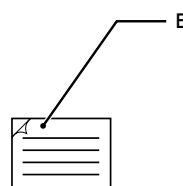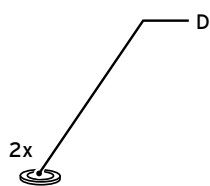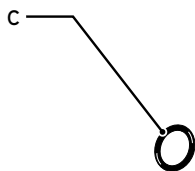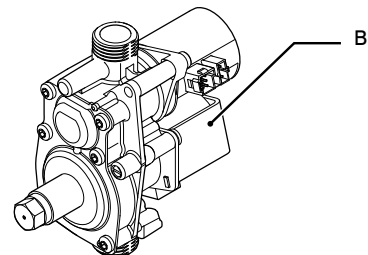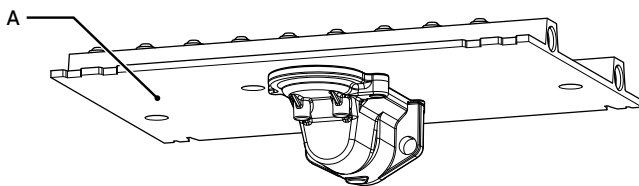


2

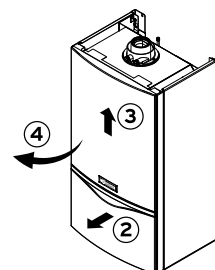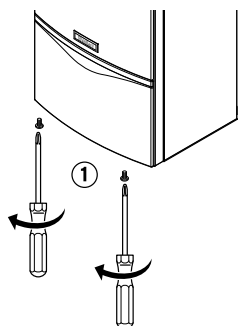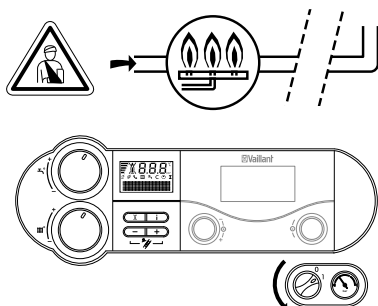


3.1

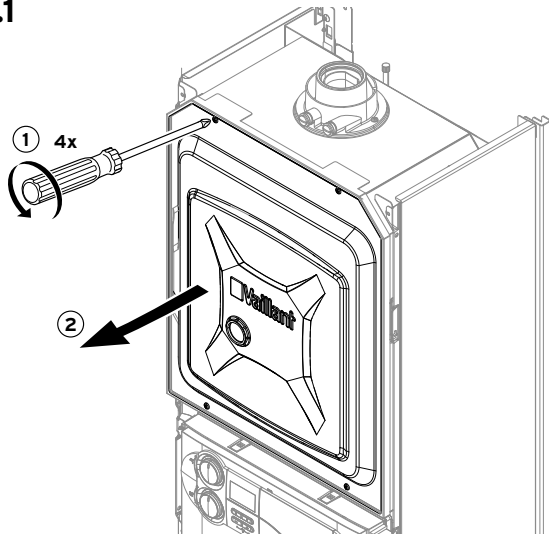


3.2

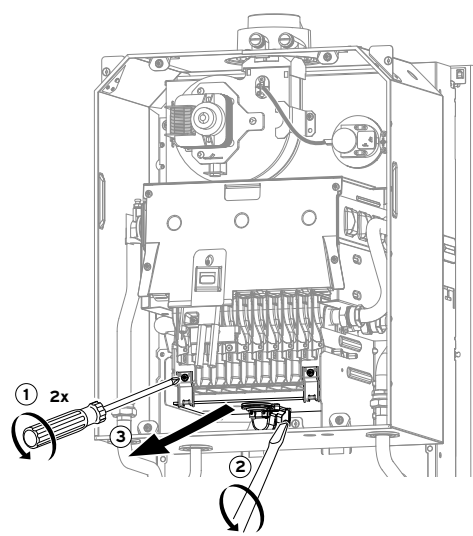


3.3

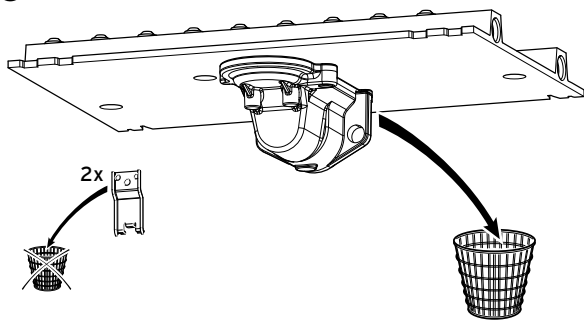


3.4

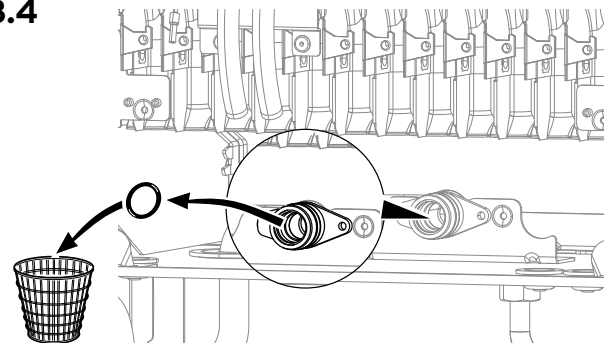



3.5

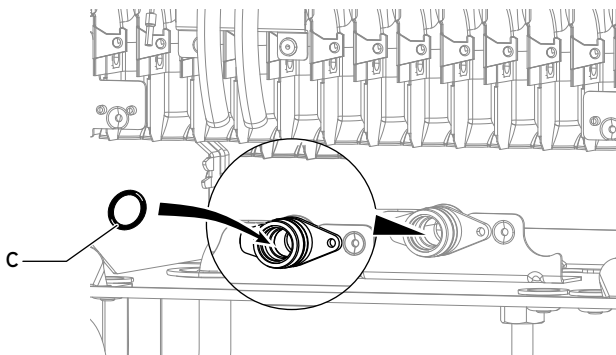


3.6

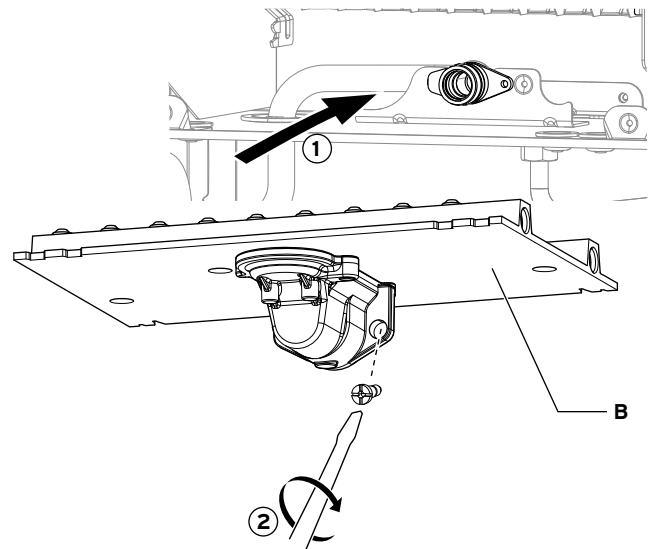


3.7

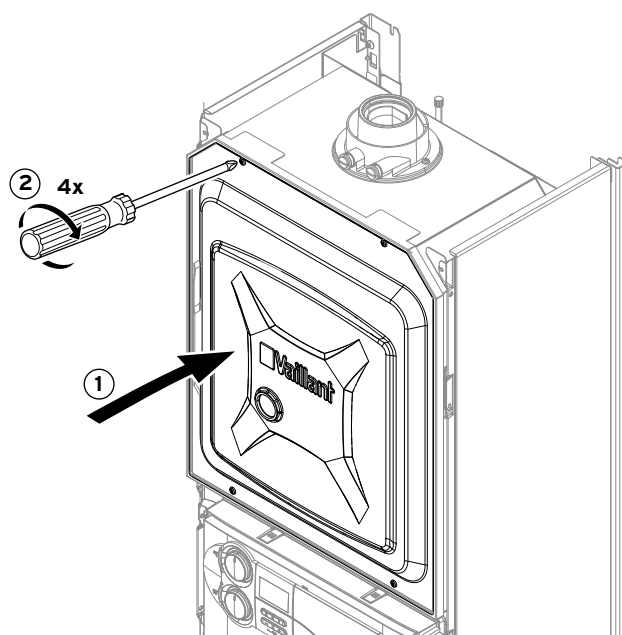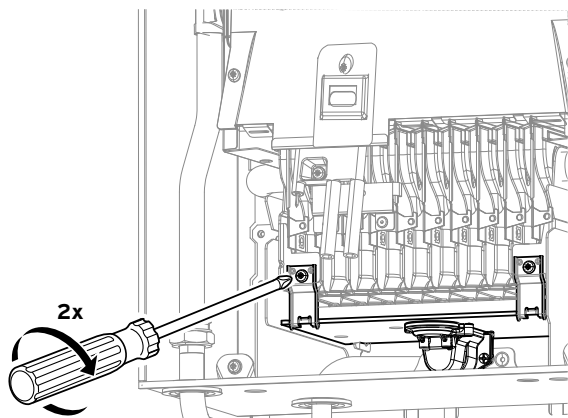


4

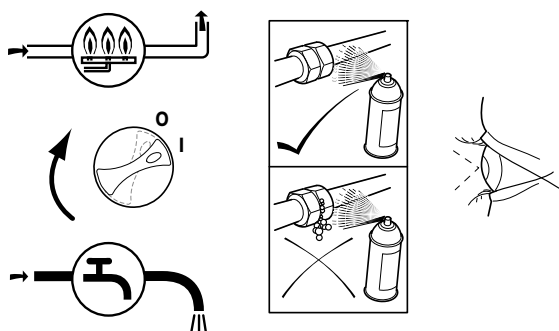


5

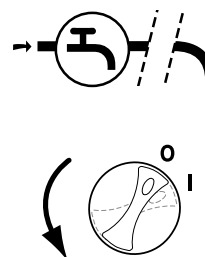


6.1

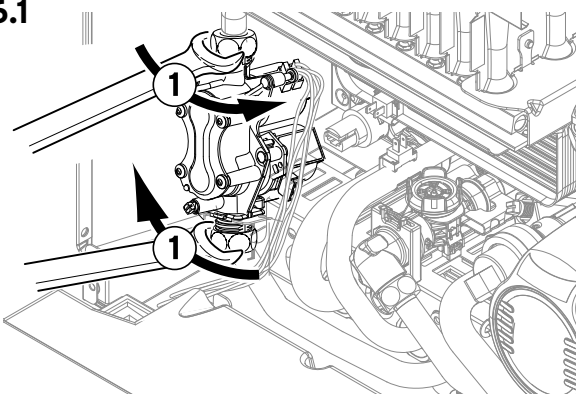


6.2

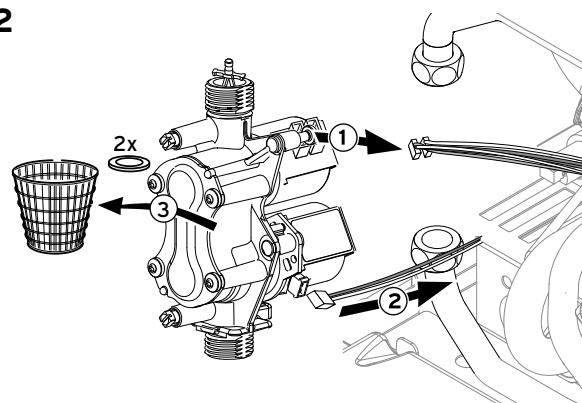


6.3

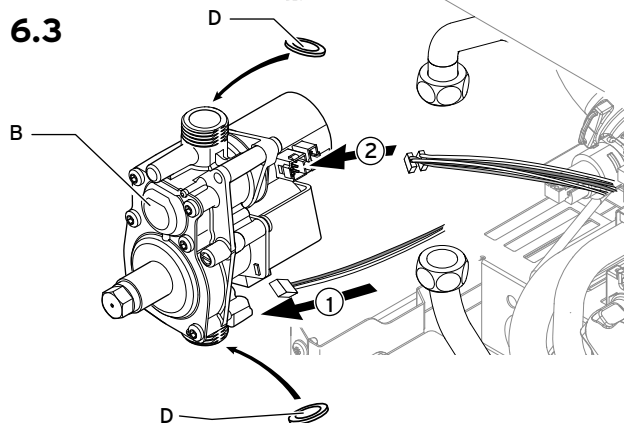


6.4

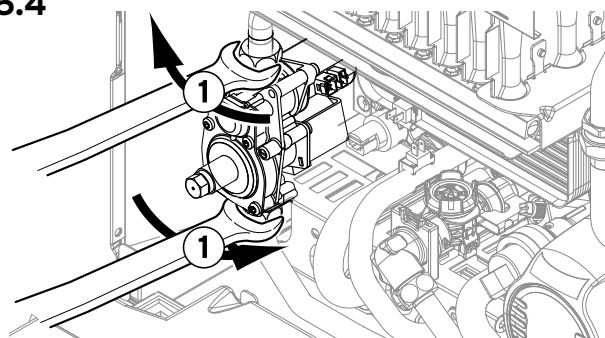


6.5

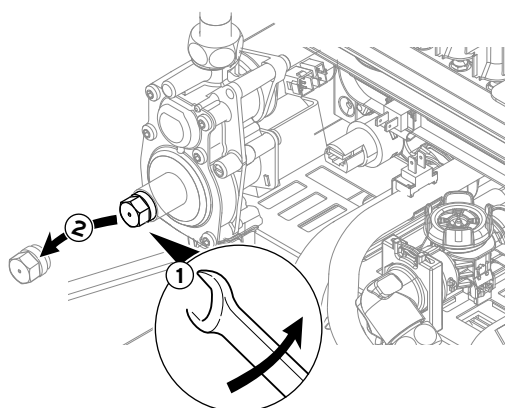

6.6

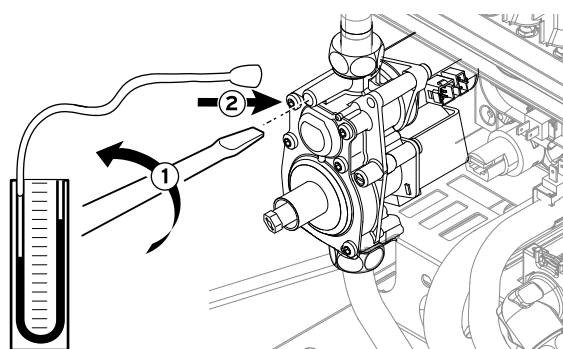


7

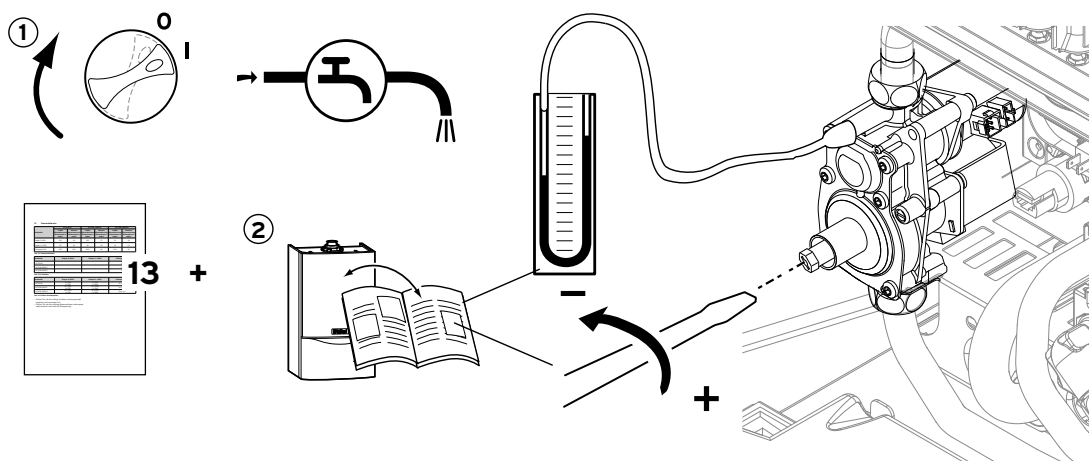


8





9.1

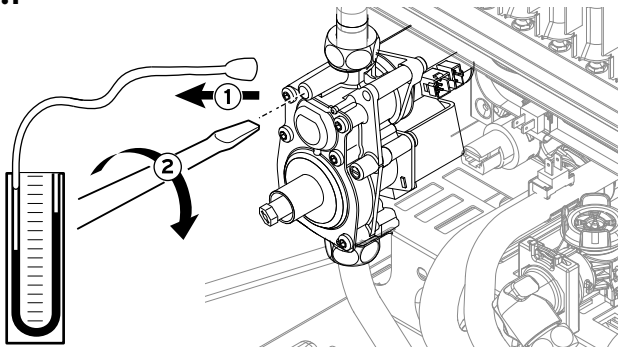



9.2

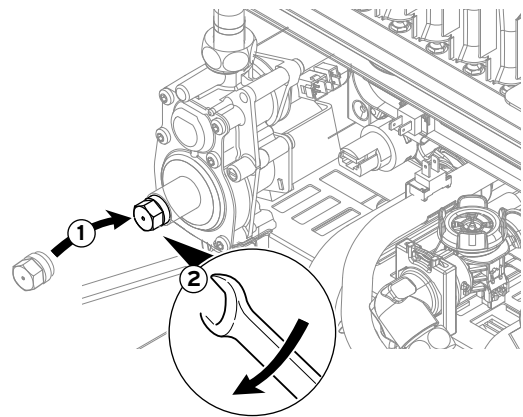




10

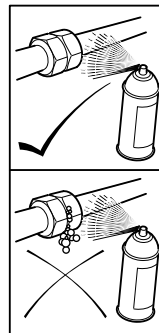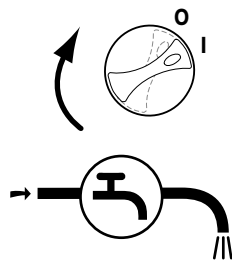

11

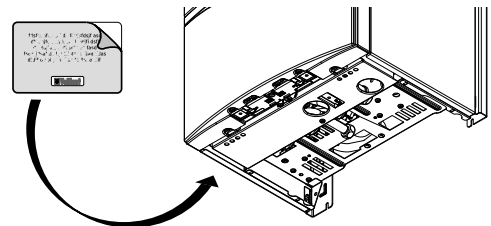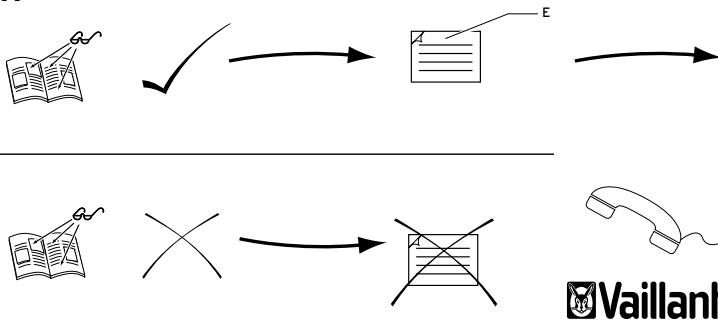

12

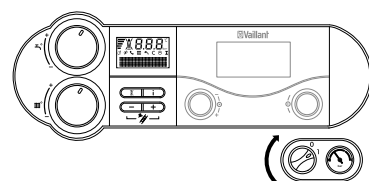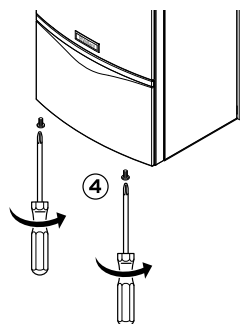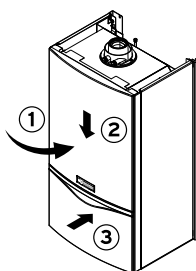

13 Gaseinstellwerte DE



Gefahr! **Lebensgefahr durch unsachgemäße Gas-** **installation!**

Undichtigkeiten im Gasweg können zu Vergif-
tungen und Explosion führen.

- Die Installation der Vaillant Gas-Wandheiz-
geräte darf nur von einem anerkannten
Fachhandwerksbetrieb durchgeführt wer-
den. Dieser übernimmt auch die Verantwor-
tung für die ordnungsgemäße Installation
und die erste Inbetriebnahme.



Vorsicht! **Mögliche Sachschäden und Betriebs-** **störungen durch falschen Anschlussdruck.**

Der Anschlussdruck muss innerhalb folgender
Bereiche liegen:

1,7 - 2,5 kPa (17 - 25 mbar), Erdgas 2E+
(G20/G25)

Liegt der höchste Druck über der jeweils
angegebenen Obergrenze kann es im Geräte-
betrieb zu einer Überlast kommen.

- Nehmen Sie keine Einstellungen am Heiz-
gerät vor.
- Nehmen Sie das Heizgerät nicht in Betrieb.

Gasfamilie	VC 95/4-5-P		VC/VCW 195/4-5-P		VC/VCW 245/4-5-P	
	Größte Wärme- belastung Düsendruck in kPa (mbar)	Kleinste Wärme- belastung Düsendruck in kPa (mbar)	Größte Wärme- belastung Düsendruck in kPa (mbar)	Kleinste Wärme- belastung Düsendruck in kPa (mbar)	Größte Wärme- belastung Düsendruck in kPa (mbar)	Kleinste Wärme- belastung Düsendruck in kPa (mbar)
Erdgas 2E (G20)	1,29 (12,9)	0,62 (6,2)	1,29 (12,9)	0,37 (3,7)	1,11 (11,1)	0,30 (3,0)
Erdgas 2LL (G25)	0,87 (8,7)	0,41 (4,1)	0,90 (9,0)	0,25 (2,5)	0,72 (7,2)	0,19 (1,9)

Tab. 13.1 Gaseinstelltabelle

Gasfamilie	Erdgas 2E (G20)	Erdgas 2LL (G25)
VC 95/4-5-P	9 x 7/90 1 x 7/95	9 x 7/110 1 x 7/120
VC/VCW 195/4-5-P	19 x 7/90 1 x 7/95	19 x 7/108 1 x 7/120
VC/VCW 245/4-5-P	25 x 7/90 1 x 7/95	25 x 7/110 1 x 7/120

Tab. 13.2 Düsen Verteilerplatte

- Prüfen Sie, ob die richtigen Brennerdüsen ordnungs-
gemäß montiert sind (siehe Ø-Stempelung).

14 Valores de ajuste del gas ES



¡Peligro! **Peligro de muerte debido a una instalación de gas inadecuada.**

Las fugas en las guías de gas pueden provocar envenenamientos y explosiones.

- La instalación de las calderas murales a gas Vaillant debe realizarla siempre el S.A.T. oficial. Este asumirá la responsabilidad de una correcta instalación y puesta en servicio.



¡Atención! **Pueden presentarse daños materiales y averías de funcionamiento debido a una presión de conexión incorrecta.**

La presión de conexión debe situarse dentro de los siguientes límites:

1,7 - 2,5 kPa (17 - 25 mbar) , gas natural 2H (G20)

Si la presión máxima se encuentra por encima del límite superior indicado en cada caso, puede producirse una sobrecarga durante el funcionamiento del aparato.

- No realice ningún ajuste en el calefactor.
- No ponga el calefactor en funcionamiento.

Familia de gas	VMW 21/245/4-5-P	
	Carga calorífica máxima presión de las toberas en kPa (mbar)	Carga calorífica mínima presión de las toberas en kPa (mbar)
Gas natural 2H (G20)	1,12 (11,2)	0,30 (3,0)

Tab. 14.1 Tablas de ajuste del gas

Familia de gas	Gas natural 2H (G 20)
VMW 21/245/4-5-P	25 x 7/90 1 x 7/95

Tab. 14.2 Placa distribuidora de toberas

- Comprobar si las toberas correctas del quemador se encuentran montadas debidamente (véase sellado de Ø).



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller

Lieferant - Proveedor

Vaillant S. L.

Atención al cliente

C/La Granja, 26 ■ Pol. Industrial ■ Apartado 1.143 ■ 28108 Alcobendas (Madrid)
Teléfono 902 11 68 19 ■ Fax 916 61 51 97 ■ www.vaillant.es

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de

Hersteller - Fabricante

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de