



Ihr Online-Fachhändler für:



- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand

- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

Einbauanleitung

Poresta® UBS Unterbauschüttung

Mounting instructions

Poresta® UBS substructure fill

Montagehandleiding


Poresta® UBS onderbouwvulmateriaal

Instructions de montage

Remplissage du support Poresta® UBS


Istruzioni di montaggio

Materiale di spessoramento UBS Poresta®

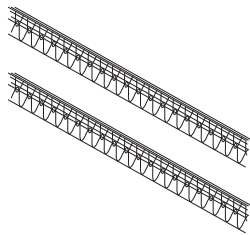


- Geeignet für alle befließbaren Poresta® Duschelemente sowie Poresta® Loft und Loft S
- Verarbeitungstemperatur +5° C - 30° C
- Wassermenge ca. 4 l/50 l Sack
- Wassertemperatur max. 20°C
- Immer ganze Säcke anrühren
- Mindestdurchmesser des Quirls 12 cm
- Rührdauer min. 1 - 2 Minuten
- Verarbeitungszeit ca. 10 Minuten
- Schichtstärke von 5 - 20 cm
- Reichweite / 50 l Sack: 1 × 1 m in 50 mm Höhe
- Rohrleitungen können überdeckt werden


Die einschlägigen Verarbeitungsrichtlinien aller beteiligten Gewerke sind zu berücksichtigen.

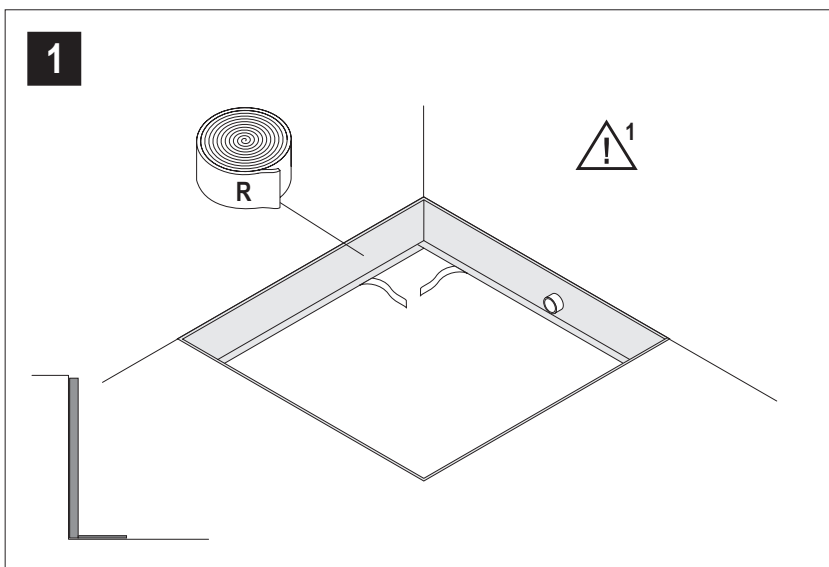


- 1 - Randdämmstreifen umlaufend auf dem Boden verkleben.
- Ablaufanschluß verschließen.

2

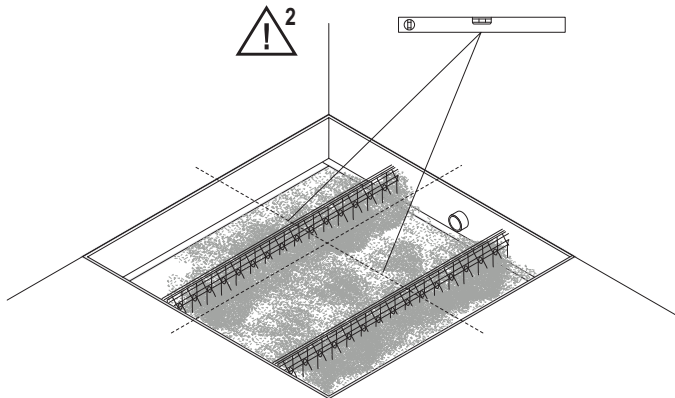

 ² Poresta® RW Richtwinkel einsetzen und auf Höhe ausrichten.

3

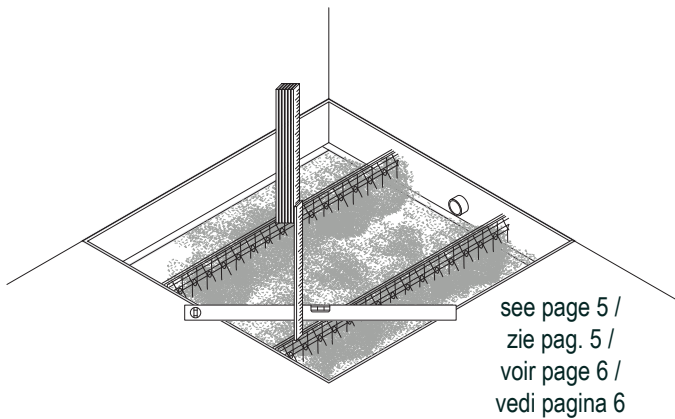

Höhenermittlung:


Oberkante Estrich


- Duschelementstärke

- 5 mm Flexkleberschicht


= Oberkante Poresta® RW Richtwinkel


4

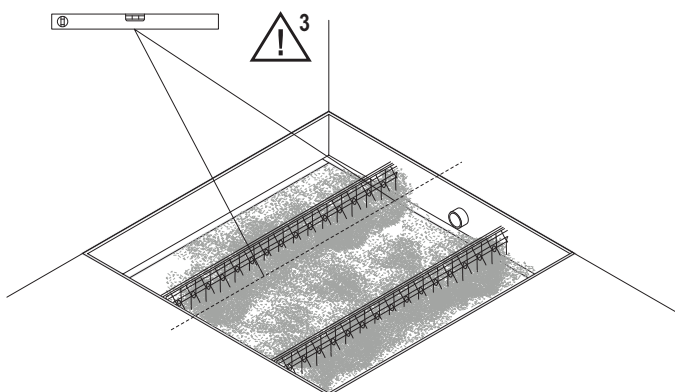


 ³ Ausrichten der Poresta® RW Richtwinkel untereinander.


5

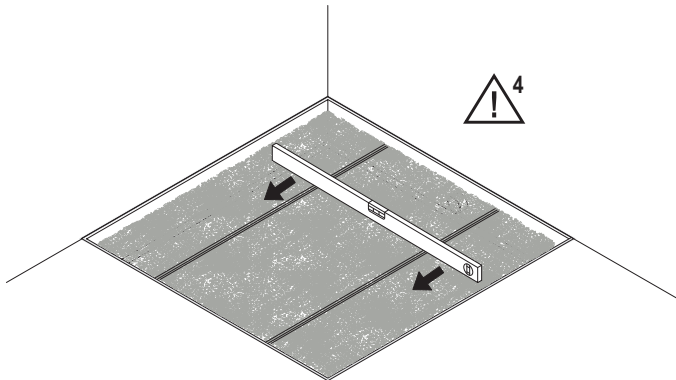


 4 Abziehen der Poresta® UBS Unterbauschüttung über die Poresta® RW Richtwinkel.


6

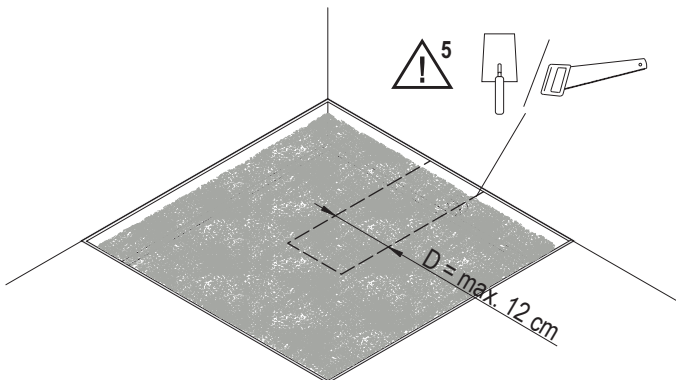


 5 Die Aussparung des Ablaufschachtes kann mit einer Handsäge oder durch Ausstechen mit der Kelle erfolgen.


7

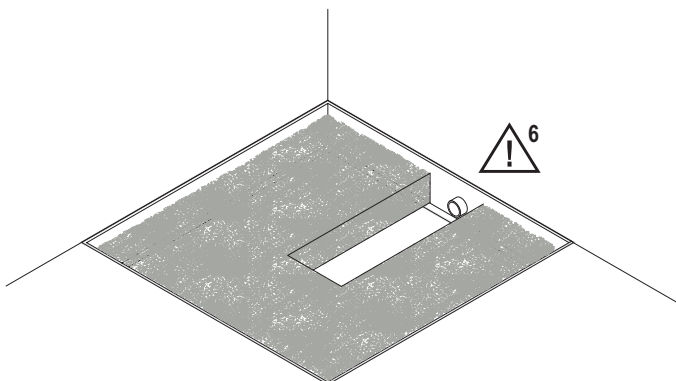


 6 Ablaufbereich ausheben und anschließend reinigen.

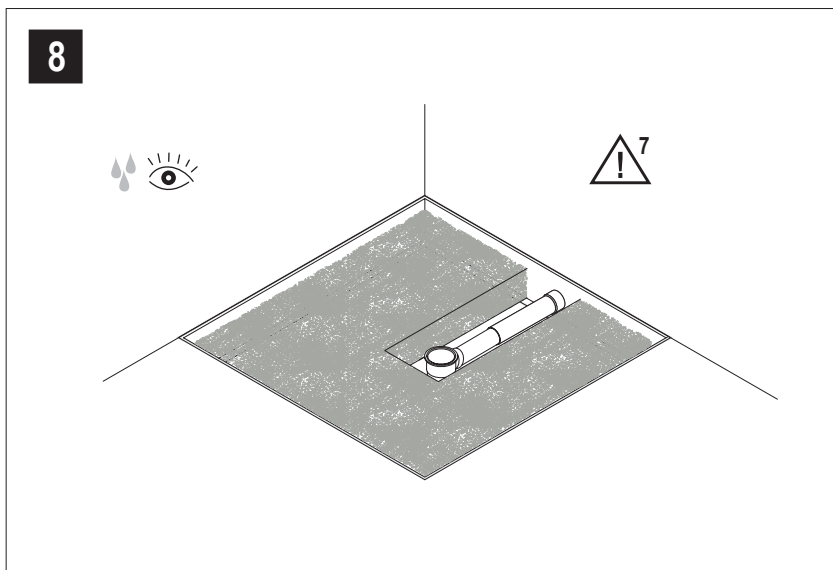


!⁷ Ablauf einsetzen und ausrichten. Nach Installation der Ablaufgarnitur ist eine Dichtigkeitsprüfung durchzuführen.

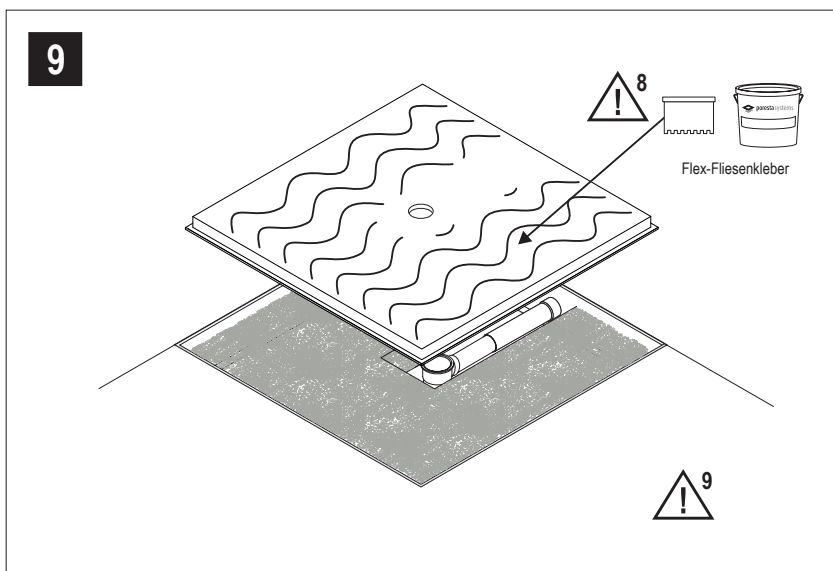



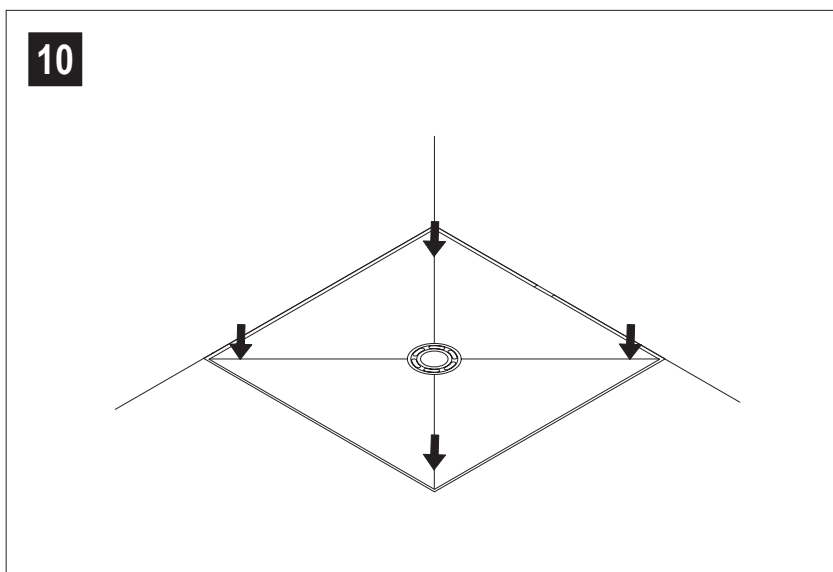






!⁸ Flexkleber auf den zu verklebenden Stellen vollflächig aufbringen (Zahnung mind. 10 x 10mm). Dabei ist der Abwasserschacht auszusparen.



!⁹ - Duschsystem ausrichten und andrücken.
- Für die weitere Installation des Duschsystems ist die Einbauanleitung des Duschsystems zu beachten.
- Systemaufbau inkl. Duschelement nach 24 h begebar.

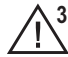-  - Suitable for all tileable Poresta® Shower Elements, as well as Poresta® Loft and Loft S
- Processing temperature: +5° C - 30° C
- Water quantity: approx. 4 l/50 l bag
- Water temperature: max. 20°C
- Always mix entire bags
- Minimum diameter of agitator 12 cm
- Stirring time: at least 1-2 minutes
- Processing time: approx. 10 minutes
- Layer thickness: 5-20 cm
- Coverage per 50 l bag: 1 × 1 m at a height of 50 mm
- Pipelines can be covered over.

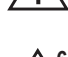The relevant processing guidelines of all the trades involved must be observed.

-  1 - Glue perimeter isolation strips all the way around the floor.
- Seal drain connection.
-  2 Insert Poresta® RW adjusting brackets and adjust to height.
-  3 Align the Poresta® RW adjusting brackets with one another.
-  4 Spread the Poresta® UBS substructure fill evenly over the Poresta® RW adjusting brackets.
-  5 The opening for the drainage shaft can be made using a hand saw or by cutting it out with a trowel.
-  6 Scoop out drainage area and then clean.
-  7 Insert and align drain. After the installation of the drain fitting, a leak test has to be carried out.
-  8 Apply flexible tile adhesive over the whole area at the points that are to be glued (toothing at least 10 x 10 mm). The drainage shaft must be omitted from this process.
-  9 - Align shower system and press down.
- Further installation of the shower element is carried out in accordance with the relevant installation instructions.
- The system construction, including shower element, can be stepped on after 24 h.

Determining the height:

- Upper edge screed
 - Shower element thickness
 - 5 mm layer of flexible tile adhesive
-
- = Upper edge Poresta® RW adjusting bracket


-  - Geschikt voor alle betegelbare Poresta® douche-elementen en Poresta® Loft en Loft S
- Verwerkingstemperatuur +5°C - 30°C
- Waterhoeveelheid ca. 4 l / 50 l zak
- Watertemperatuur max. 20°C
- Altijd de volledige zak gebruiken
- Minimale doorsnede van de mengstaaf 12 cm
- Roertijd min. 1 - 2 minuten
- Verwerkingsduur ca. 10 Minuten
- Laagdikte van 5 - 20 cm
- Reikwijdte / 50 l zak: 1 × 1 m in 50 mm hoogte
- Leidingen kunnen afgedekt worden

De relevante verwerkingsrichtlijnen van alle betreffende werkzaamheden moeten worden aangehouden.










-  1 - Rondom randisolatiestroken op de vloer lijmen.
- Afvoeraansluiting sluiten.
-  2 Poresta® RW richthoek gebruiken en op hoogte uitlijnen.
-  3 Poresta® RW richthoeken met elkaar uitlijnen.
-  4 Poresta® UBS onderbouwvulmateriaal gelijkmatig over de Poresta® RW richthoeken verdelen.
-  5 De uitsparing van de afvoer kan met een handzaag worden gemaakt, of met de troffel worden uitgestoken.
-  6 Afvoer uittillen en vervolgens schoonmaken.
-  7 Afvoer terugplaatsen en uitlijnen. Na installatie van de afvoergarnituur op dichtheid testen.
-  8 Flexlijm over het gehele oppervlak van de te lijmen onderdelen aanbrengen (vertanding minimaal 10 x 10 mm). Daarbij moet het afwatergat worden vrijgehouden.
-  9 - Douchesysteem uitlijnen en aandrukken.
- De verdere installatie van het douche-element volgens de betreffende handleiding.
- Na 24 uur kan de systeemconstructie, incl. het douche-element, gewicht dragen.

Hoogtebepaling:

- Bovenzijde vloer
 - Dikte douche-element
 - 5 mm Flexlijmlaag
-
- = Bovenzijde Poresta® RW richthoek

-  - Convient pour tous les receveurs de douche à carreler Poresta®, Poresta® Loft et Loft S
- Température de traitement +5° C - 30° C
- Quantité d'eau env. 4 l par sac de 50 l
- Température de l'eau max. 20°C
- Toujours mélanger des sacs entiers
- Diamètre minimal du batteur 12 cm
- Temps d'agitation min. 1 - 2 minutes
- Temps de traitement env. 10 minutes
- Épaisseur de couche de 5 à 20 cm
- Portée / sac de 50 l : 1 x 1 m à 50 mm de hauteur
- Les tuyauteries peuvent être recouvertes.


Il faut tenir compte des directives de pose applicables de tous les corps de métier concernés.

-  1 - Coller les bandes de rive au sol sur tout le pourtour.
- Sceller le raccord d'écoulement.
-  2 Placer l'angle d'alignement Poresta® RW et l'aligner à la hauteur.
-  3 Aligner les angles d'alignement Poresta® RW l'un par rapport à l'autre.
-  4 Poncer le remplissage du support Poresta® UBS à l'aide de l'angle d'alignement Poresta® RW.
-  5 L'évidement du tube d'écoulement peut se faire à l'aide d'une scie à main ou d'une truelle.
-  6 Soulever la zone d'écoulement et la nettoyer par la suite.
-  7 Placer et aligner le conduit d'écoulement. Après l'installation du conduit d'écoulement, il est nécessaire d'effectuer un test d'étanchéité.
-  8 Appliquer de la colle flexible sur toutes les surfaces à coller (denture min. 10 x 10 mm). Le conduit d'écoulement doit être évidé.
-  9 - Aligner et presser le système de douche.
- Respecter les instructions de montage du système de douche pour l'installation ultérieure de la douche.
- La structure avec élément de douche peut être utilisée après 24 heures.

Calcul de la hauteur :

- Bord supérieur de la chape
- Épaisseur de l'élément de douche
- Couche de colle flexible de 5 mm

= angle d'alignement Poresta® RW pour bord supérieur

-  - Adatto per tutti gli elementi doccia Poresta® piastrellabili e per Poresta® Loft e Loft S
- Temperatura di lavorazione +5 °C - 30 °C
- Quantità d'acqua ca. 4 l/sacco da 50 l
- Temperatura dell'acqua max. 20°C
- Mischiare sempre sacchi interi
- Diametro minimo del miscelatore 12 cm
- Durata di miscuglio min. 1-2 minuti
- Tempo di lavorazione di ca. 10 minuti
- Spessore del rivestimento di 5-20 cm
- Portata/sacco da 50 l: 1 x 1 m con 50 mm di altezza
- Le tubature possono essere coperte

Vanno osservate le direttive di lavorazione pertinenti di tutte le professioni coinvolte.

-  1 - Incollare delle strisce isolanti dei margini intorno al fondo.
- Chiudere il collegamento di scolo.
-  2 Impostare i profili angolari RW Poresta® e regolare l'altezza.
-  3 Regolazione reciproca dei profili angolari RW Poresta®.
-  4 Sottrazione del materiale di spessoramento UBS Poresta® mediante il profilo angolare RW Poresta®.
-  5 Il tombino di scolo può essere aperto con una sega manuale o tagliando con la cazzuola.
-  6 Estrarre e successivamente pulire l'area di scolo.
-  7 Impostare e regolare lo scolo. Dopo l'installazione dello scarico va eseguita una verifica dell'impermeabilità.
-  8 Applicare l'adesivo flessibile su tutta la superficie dei punti da incollare (dentatura min. 10 x 10 mm). Allo stesso tempo mantenere libero il tombino di scolo.
-  9 - Regolare e fissare il sistema doccia.
- L'installazione ulteriore dell'elemento di doccia deve essere eseguita in conformità alle istruzioni di montaggio rispettive.
- Struttura del sistema compreso l'elemento doccia calpesta bile dopo 24 h.

Calcolo dell'altezza:

- spigolo superiore del pavimento continuo
 - spessore dell'elemento doccia
 - 5 mm di strato di adesivo flessibile
-
- = spigolo superiore del profilo angolare RW Poresta®